



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 5262/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 33029 (33029N!) KKA_KNUROW_SZKOLA (KKA_KNUROW_SZKOLA)

Adres: KNURÓW, SZPITALNA 29, Powiat gliwicki, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-07-02

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości KNURÓW, SZPITALNA 29.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 33029 (33029N!) KKA_KNUROW_SZKOLA (KKA_KNUROW_SZKOLA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Podstawek Łukasz
Stanisławek Jakub

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto, tereny zielone i zabudowa usługowa, jednorodzinna, szkoła.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	85	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	24	29001
2	3600	AAU5356 Huawei	1	85	-2-13**	24	80380
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	190	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	24	29001
4	3600	AAU5356 Huawei	1	190	-2-13**	24	80380
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	330	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	24	29001
6	3600	AAU5356 Huawei	1	330	-2-13**	24	80380

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380AX DC 70/80GHz 500MHz Huawei	80	1779	A80D03 Huawei	0.3	124	21

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie:telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), linii radiowych (5GHz-40GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-07-02	07:15-08:45	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		19.4	20.5	66.6	63.6

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-03	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1954	SW-05	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230194

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 18 września 2024 o numerze LWiMP/W/265/24 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lipca 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-03	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1954	SW-06	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030431

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 listopada 2024 o numerze LWiMP/W/391/24 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 listopada 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-38	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-06	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350228	Z3- Z32.4180.34.2025.826.1	26 marca 2025

Data ważności świadectwa wzorcowania: 26 marca 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-05	Sonda SW-06	Wartość			
1	DPP - w uchylonym oknie Sala lekcyjna 40, piętro 2/2, Szpitalna 29, Knurów	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'43.0" 18°39'8.3"
2	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Szpitalna 29, Knurów	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'43.0" 18°39'9.4"
3	GKP w odległości poziomej 93m od anteny radioliniowej az. 124°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'41.2" 18°39'12.6"
4	GKP w odległości poziomej 36m od anteny radioliniowej az. 124°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°13'42.2" 18°39'10.4"
5	DPP - Wewnątrz sali gimnastycznej, ul. Szpitalna 29, Knurów	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'42.2" 18°39'8.3"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Parterowy budynek Szkoły , na parterze, Szpitalna 29, Knurów	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'42.2" 18°39'9.4"
7	GKP w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'44.8" 18°39'7.2"
8	PKP na az. 316° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'44.4" 18°39'6.5"
9	PKP na az. 303° w odległości	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'44.0" 18°39'6.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	poziomej 58m od anteny sektorowej az. 330°							
10	PKP na az. 287° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'43.3" 18°39'6.1"
11	PKP na az. 344° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'44.8" 18°39'7.9"
12	PKP na az. 358° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°13'44.4" 18°39'8.6"
13	PKP na az. 13° w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'45.1" 18°39'9.7"
14	PKP na az. 42° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'44.4" 18°39'11.2"
15	PKP na az. 71° w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'43.7" 18°39'11.9"
16	PKP na az. 100° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°13'42.6" 18°39'11.9"
17	PKP na az. 112° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°13'42.2" 18°39'11.9"
18	PKP na az. 128° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°13'41.5" 18°39'11.5"
19	PKP na az. 147° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'41.9" 18°39'9.7"
20	PKP na az. 162° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'41.5" 18°39'9.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

21	PKP na az. 176° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'41.2" 18°39'9.0"
22	PKP na az. 204° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'41.2" 18°39'7.6"
23	PKP na az. 218° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'41.5" 18°39'6.8"
24	PKP na az. 233° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'41.9" 18°39'6.8"
25	GKP w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'41.5" 18°39'8.3"
26	GKP w odległości poziomej 94m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'45.5" 18°39'6.5"
-	GKP w odległości poziomej 138m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'46.9" 18°39'5.4"
28	GKP w odległości poziomej 95m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°13'43.3" 18°39'13.7"
-	GKP w odległości poziomej 137m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°13'43.3" 18°39'15.8"
30	GKP w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'43.0" 18°39'11.2"
31	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'40.8" 18°39'8.3"
32	DPP - w uchylonym oknie Pokój mieszkalny DPS, piętro 2/2, Szpitalna 29, Knurów	2.0	3.5	3.5	3.5	4.5	0.16	50°13'45.1" 18°39'5.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

33	DPP - w uchylonym oknie Pokój mieszkalny DPS, piętro 2/2, Szpitalna 29, Knurów	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	50°13'43.7" 18°39'4.3"
34	DPP - w uchylonym oknie Na korytarzu - ho, piętro 2/2, Szpitalna 29, Knurów	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°13'42.2" 18°39'5.8"
35	PKP na az. 78° w odległości poziomej 113m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'43.7" 18°39'14.4"
-	GKP w odległości poziomej 518m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°13'26.4" 18°39'4.3"
37	PKP na az. 57° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°13'44.0" 18°39'11.5"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-05	Sonda SW-06	Wartość			
1	DPP - w uchylonym oknie Sala lekcyjna 40, piętro 2/2, Szpitalna 29, Knurów	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'43.0" 18°39'8.3"
2	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Szpitalna 29, Knurów	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'43.0" 18°39'9.4"
3	GKP w odległości poziomej 93m od anteny radioliniowej az. 124°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'41.2" 18°39'12.6"
4	GKP w odległości poziomej 36m od anteny radioliniowej az. 124°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°13'42.2" 18°39'10.4"
5	DPP - Wewnątrz sali gimnastycznej, ul. Szpitalna 29, Knurów	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'42.2" 18°39'8.3"
6	DPP - w płaszczyźnie	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'42.2" 18°39'9.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	otworu okiennego Parterowy budynek Szkoły, na parterze, Szpitalna 29, Knurów							
7	GKP w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'44.8" 18°39'7.2"
8	PKP na az. 316° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'44.4" 18°39'6.5"
9	PKP na az. 303° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'44.0" 18°39'6.5"
10	PKP na az. 287° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'43.3" 18°39'6.1"
11	PKP na az. 344° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'44.8" 18°39'7.9"
12	PKP na az. 358° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 330°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°13'44.4" 18°39'8.6"
13	PKP na az. 13° w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'45.1" 18°39'9.7"
14	PKP na az. 42° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'44.4" 18°39'11.2"
15	PKP na az. 71° w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'43.7" 18°39'11.9"
16	PKP na az. 100° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°13'42.6" 18°39'11.9"
17	PKP na az. 112° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°13'42.2" 18°39'11.9"
18	PKP na az. 128° w odległości poziomej 62m od anteny	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°13'41.5" 18°39'11.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 85°							
19	PKP na az. 147° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'41.9" 18°39'9.7"
20	PKP na az. 162° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'41.5" 18°39'9.4"
21	PKP na az. 176° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'41.2" 18°39'9.0"
22	PKP na az. 204° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'41.2" 18°39'7.6"
23	PKP na az. 218° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'41.5" 18°39'6.8"
24	PKP na az. 233° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'41.9" 18°39'6.8"
25	GKP w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'41.5" 18°39'8.3"
26	GKP w odległości poziomej 94m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'45.5" 18°39'6.5"
-	GKP w odległości poziomej 138m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'46.9" 18°39'5.4"
28	GKP w odległości poziomej 95m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°13'43.3" 18°39'13.7"
-	GKP w odległości poziomej 137m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°13'43.3" 18°39'15.8"
30	GKP w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'43.0" 18°39'11.2"
31	GKP w odległości poziomej 67m od anteny	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'40.8" 18°39'8.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 190°							
32	DPP - w uchylonym oknie Pokój mieszkalny DPS, piętro 2/2, Szpitalna 29, Knurów	2.0	0.009	0.009	0.009	0.012	0.16	50°13'45.1" 18°39'5.8"
33	DPP - w uchylonym oknie Pokój mieszkalny DPS, piętro 2/2, Szpitalna 29, Knurów	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°13'43.7" 18°39'4.3"
34	DPP - w uchylonym oknie Na korytarzu - ho, piętro 2/2, Szpitalna 29, Knurów	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°13'42.2" 18°39'5.8"
35	PKP na az. 78° w odległości poziomej 113m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'43.7" 18°39'14.4"
-	GKP w odległości poziomej 518m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°13'26.4" 18°39'4.3"
37	PKP na az. 57° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°13'44.0" 18°39'11.5"

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	Stacja wn - gpz pod adresem Ul. Szkolna (brak aktualnego numeru), z powodu terenu zamkniętego
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Szkolna 24a, z powodu braku mieszkańców
C	Teren JSW pod adresem Ul. Szkolna (brak aktualnego numeru), z powodu terenu zamkniętego

W miejscach, w których nie udało się przeprowadzić pomiarów z powodu nieobecności mieszkańców, Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks podejmie próbę ich wykonania podczas kolejnych badań poziomu pól elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony środowiska.

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-05: 28.9% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-06: 33.4% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701–712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 33029 (33029N!) KKA_KNUROW_SZKOLA (KKA_KNUROW_SZKOLA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników


- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania

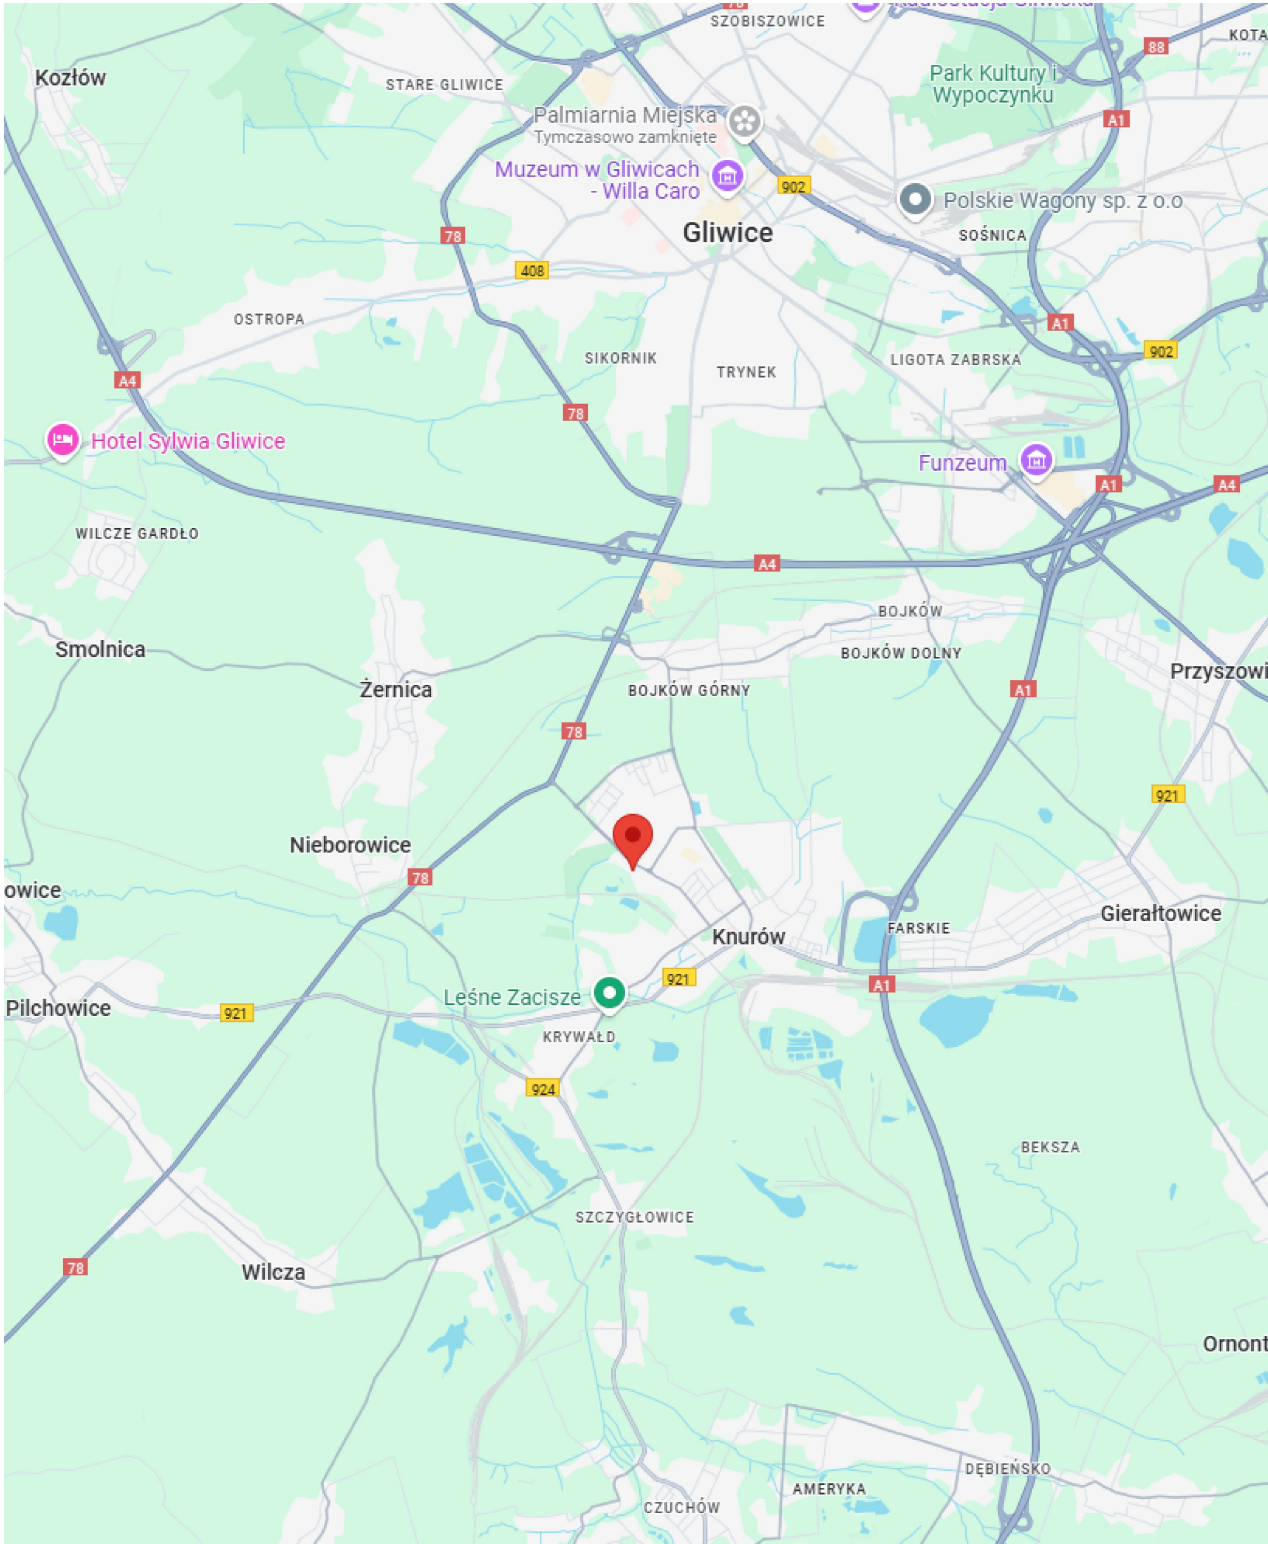

Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 33029 (33029NI) KKA_KNUROW_SZKOLA (KKA_KNUROW_SZKOLA) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

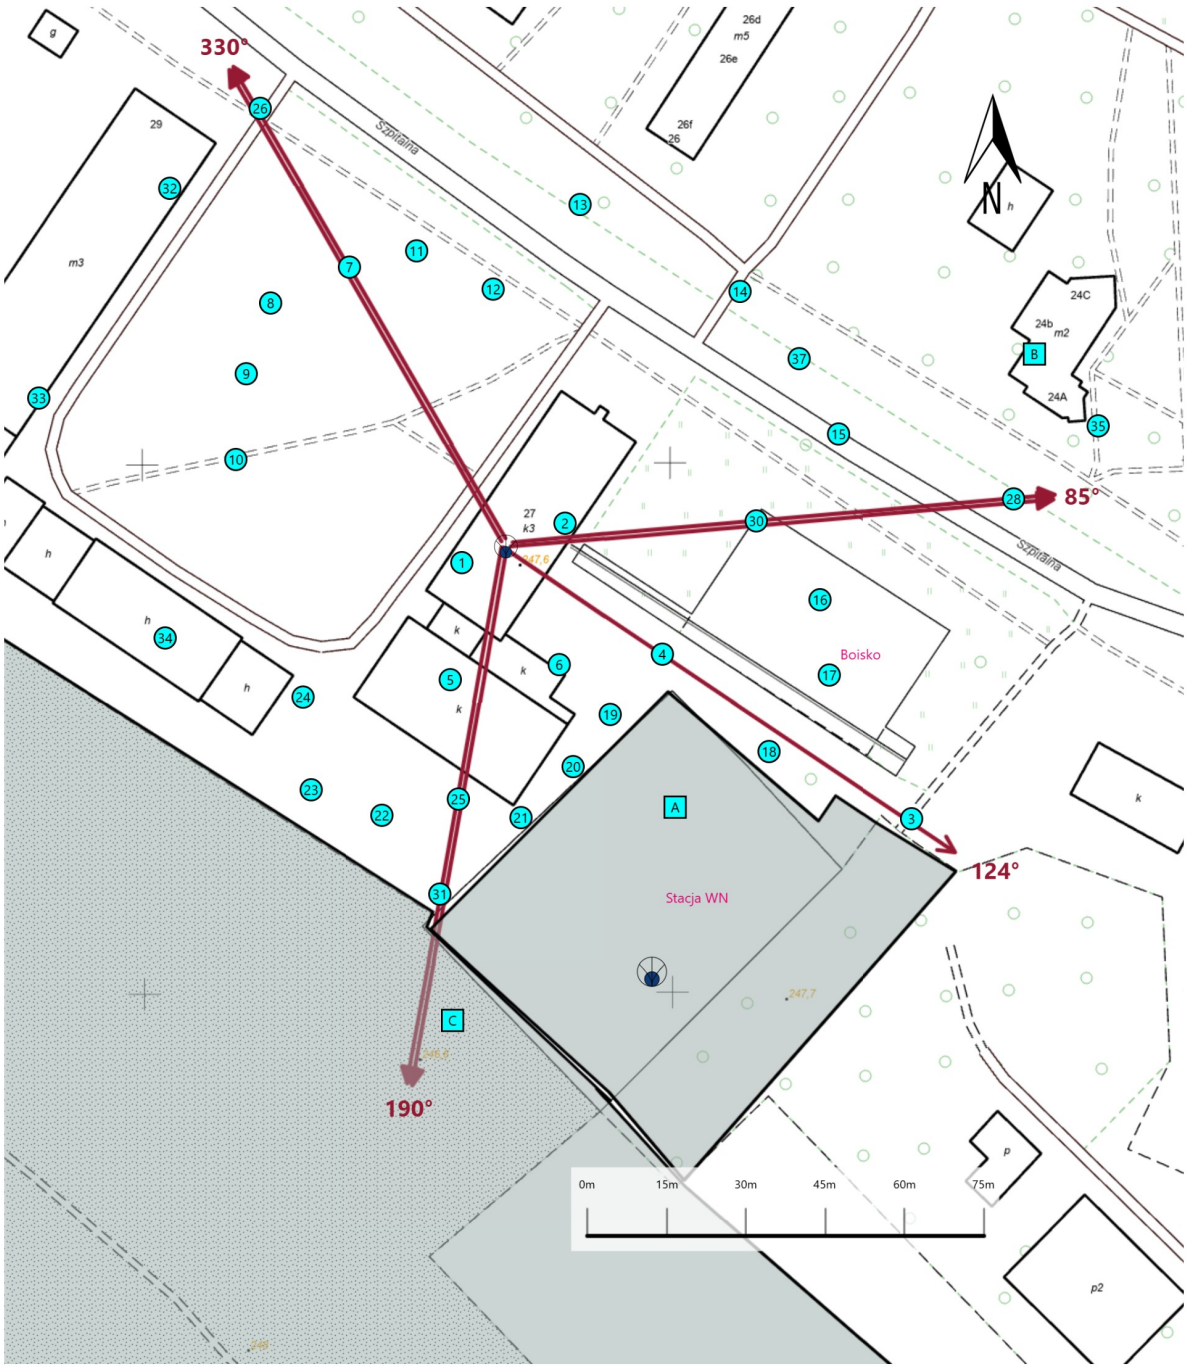

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KKA_KNUROW_SZKOLA (33029N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 33029 (33029NI) KKA_KNUROW_SZKOLA (KKA_KNUROW_SZKOLA) Dokumentacja fotograficzna
----------------	---

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.